

PcVue 12.0.19メンテナンスリリース 修正・機能強化一覧	
修正	場所
Ethernet/IP Add-on - 大きな配列の処理 Ethernet/IP Add-onは、DWordの大きな配列を正しく処理しませんでした。配列が50項目より大きい場合、変数は常にステータスNS(無効)に設定されていました。	Add-ons and Tools
OPC-XML - データ型の処理により致命的なエラーが発生しました OPC-XMLサーバーから受信したデータを処理する際に、致命的なエラーが発生する可能性があります。この問題は、タイプがlong、unit、ushort、ulongのデータで、OPCサーバー側で変換されていない場合にのみ発生しました。	Data Acquisition.OPC Client
OPC-XML-切断されたサーバーでの致命的なエラー GetStatus()要求が切断されたサーバーに送信された際に、致命的なエラーが発生しました。	Data Acquisition.OPC Client
終了時の致命的なエラー 最大サイズに設定されていないタイプInfoまたはCommandのフレームを使用すると、終了時に致命的なエラーが発生しました。	Data Acquisition.Other built-in drivers
通信が開始されていない場合でもホスト名が解決される SNMPデバイスのホスト名の解決は、デバイスが起動されていない場合でも実行されました。ホスト名の解決は、デバイスのデータ収集が開始されてときにのみ実行されるようになりました。	Data Acquisition.SNMP Manager
Bディレクトリの.icoファイルの致命的なエラー .icoファイルを含むライブラリでイメージセレクターを開くと、致命的なエラーが発生する可能性があります。この問題は、このタイプのファイルのサムネイルの不適切な処理が原因でした。	HMI
印刷形式にタブが含まれている場合の誤った表示 印刷形式が空であるか、集計文字で設定されている場合、Alarm viewerの列が正しく入力されませんでした。	HMI.Alarm viewer
可変コンテンツで初期化されていないテキストボックスコントロール ブランチのあるミミックで使用した場合、テキストボックスコントロールが変数の値で正しく初期化されませんでした。	HMI.Animations
テキストの色変更に関する致命的なエラー テキストマーカーのテキストの色を編集すると、致命的なエラーが発生する可能性があります。	HMI.Map control
点滅効果 マーカーの位置が更新された際のマップコントロールの点滅効果の修正。	HMI.Map control
大画面でトレンドが正しく表示されない トレンドビューアーが3200ピクセルより大きい場合、トレンドは適切にレンダリングされませんでした。	HMI.Trend viewer
OPC Watchdog処置が完全に実行されない OPC変数のWatch dog処理が適切に機能せず、Watch dogの障害時に変数の一部のみがNS WDに設定されていました。	Real time data
命令EXPORT_LOG mode GETSTATISTIC - ソート順指数は無視されます mode GETSTATISTICで命令EXPORT_LOGを使用する場合、引数StatsortOrderが正しく考慮されませんでした。不適切な値でもエラーは返されず、また、正しい値では考慮されず、並べ替えは効果的ではありませんでした。	Scripting.SCADA Basic
命令VARIABLE mode ASSOCIATEDLABEL-誤った戻り値 命令VARIABLE mode ASSOCIATEDLABELがビット型の変数に対して呼び出された際、ラベルの現在の値の代わりにラベル名が返されました。	Scripting.SCADA Basic
Web back endでの致命的なエラー 誤った形式のトレースメッセージが原因で、Web back endサーバーで致命的なエラーが発生する可能性があります。この問題は、Web back end構成でMimicDetailsトレースレベルがアクティブ化されている場合にのみ発生する可能性があります。	Web Server Extensions
非表示のボタンに表示されるツールチップ ツールチップは、可視性アニメーションのために非表示になっている場合でも、グラフィックオブジェクトに表示されていました。	Web Server Extensions.WebVue
チェックボックスの選択でアラームビューアーの並べ替えが機能しない WebVueで、[行の選択モード]が[作成]チェックボックスに設定されていると、隣接する列で並べ替えが誤って実行されていました。	Web Server Extensions.WebVue
WebVueが更新されない ポップアップミミックを使用すると、WebVueが更新されなくなり、しばらくすると切断されました。	Web Server Extensions.WebVue

<p>範囲が他の変数に依存している場合、品質が正しくありません</p> <p>レジスタ変数の品質が正しくない可能性があります。この問題は、変数範囲が他の変数への依存関係によって定義されている場合に、OPC変数でのみ発生しました。</p>	<p>Data Acquisition.OPC Client</p>
<p>スイッチオーバー後に、新しくアクティブになったサーバーでBRCBを開始できません</p> <p>同じサーバー組織によって管理される複数のIEC61850ネットワークを含む構成では、サーバースイッチオーバーは、生成されたすべてのネットワークに対して正しく処理されませんでした。一部のネットワークはパッシブサーバー上でアクティブなままでした。URCB/BRCBは停止されなかったため、新しくアクティブになったサーバーがそれらを起動することを禁じました。</p>	<p>Data Acquisition.IEC 61850</p>
<p>仮想キーボード - キーEnterを使用してテキスト入力を検証します</p> <p>物理キーボードのEnterキー(存在する場合)を押しても、テキスト入力を検証できませんでした。入力は、仮想キーボードの[OK]ボタンでのみ検証できました。</p>	<p>HMI.Animations</p>
<p>ライセンスオーナーステーションの構成時に、致命的なエラーが発生する</p> <p>ステーションを編集してオーナーライセンスにする際に、アプリケーションエクスプローラーの致命的なエラーが発生しました。この問題は、ライセンスオーナーステーションが構成されていない場合、またはオーナーステーションが以前に削除されている場合に発生しました。</p>	<p>Configuration Environments.Application Explorer</p>
<p>ミミックデザインの画面解像度が1400*900に強制されなくなりました</p> <p>アプリケーションアーキテクトで生成されたミミックは、プロパティデザイン画面の解像度に対して常に解像度1440*900で構成されていました。現在は、生成時にアクティブな解像度を使用しています。</p>	<p>Configuration Environments.Application Architect</p>
<p>機能強化</p>	
<p>OPC-XML-Http基本認証のサポート</p> <p>OPC-XMLドライバーは、Http基本認証をサポートするようになりました。</p>	<p>Data Acquisition.OPC Client</p>
<p>ドライバーXBUS-IP-MASTER-接続終了の処理</p> <p>一部のデバイスとの相互運用性を向上させるために、TCPRST_ACKまたはFIN_ACKフラグを使用して接続を終了するかどうかを選択できるようになりました。</p>	<p>Data Acquisition.Other built-in drivers</p>